

使用手册

一、概述

本产品是用电池驱动的、带真有效值的自动量程数字万用表。仪表为6000字显示，采用LCD显示器，有背光显示，读数清晰。

二、安全事项

- 为避免可能的电击、火灾、及人身伤害，在使用之前，请先阅读安全注意事项。
- (1) 测量时，请勿超过“技术规格”中规定的最大测量值。
 - (2) 36V以下的电压为安全电压，在测高于36V直流或25V交流电压时，要检查表笔是否可靠接触、是否正确连接、是否绝缘良好等，以避免电击。
 - (3) 换功能和量程时，表笔应离开测试点。
 - (4) 选择正确的功能和量程，超量程显示为“OL”。
 - (5) 安全符号说明：

	存在危险电压		接地
	双绝缘		低电压符号
	操作者必须参阅说明书		

三、规格参数

技术规格					
功能	量程	分辨率	精度	最大测量值	备注
直流电压 (V)	6.000V	0.001V	±(0.5%+3)	1000V	输入阻抗：10MΩ
	60.00V	0.01V			
	600.0V	0.1V			
	1000V	1V			
直流电压 (mV)	60.00mV	0.01mV	±(1.0%+3)	600mV	输入阻抗：10MΩ (600mV量程时,>60MΩ) 频率响应：40Hz-1kHz
	600.0mV	0.1mV			
	6.000V	0.001V			
	60.00V	0.01V			
交流电压 (V)	600.0V	0.1V	±(1.0%+3)	750V	输入阻抗：10MΩ (600mV量程时,>60MΩ) 频率响应：40Hz-1kHz
	750V	1V			
	60.00mV	0.01mV			
	600.0mV	0.1mV			
直流电流 (A)	6.000A	0.001A	±(1.2%+3)	10A	最大输入电流：10A（不超过15秒） 警告：禁止在此量程测量电压
	10.00A	0.01A			
	60.00mA	0.01mA			
	600.0mA	0.1mA			
交流电流 (A)	6.000A	0.001A	±(1.5%+3)	10A	最大输入电流：10A（不超过15秒） 频率响应：40Hz-1kHz 警告：禁止在此量程测量电压
	10.00A	0.01A			
	60.00mA	0.01mA			
	600.0mA	0.1mA			

功能	量程	分辨力	精度	最大测量值	备注		
电阻	600.0Ω	0.1Ω	±(0.5%+3)	60MΩ	警告：禁止在此量程测量电压		
	6.000kΩ	0.001kΩ					
	60.0kΩ	0.01kΩ					
	600.0kΩ	0.1kΩ					
	6.000MΩ	0.001MΩ					
	60.0MΩ	0.01MΩ					
电容	9.999nF	0.001nF	±(5.0%+20)	9.999mF	警告：禁止在此量程测量电压		
	99.9nF	0.01nF					
	999.9nF	0.1nF					
	9.999μF	0.001μF					
	99.9μF	0.01μF					
	999.9μF	0.1μF					
	9.999μF	0.001μF					
	99.99μF	0.01μF					
频率	99.99Hz	0.01Hz	±(0.1%+2)	9.999MHz			
	999.9Hz	0.1Hz					
	9.999kHz	0.001kHz					
	99.9kHz	0.01kHz					
	999.9kHz	0.1kHz					
	9.999MHz	0.001MHz					
	占空比	1%~99%		0.1%			
	二极管	✓ (正向直流通电流约5mA, 电压约3V)					
通断	通断	✓ (小于50Ω)	±(0.1%+2)	1000°C	警告：禁止在此量程测量电压		
	温度	(-20~1000) °C		1°C			
		(-4~1832) °F		1°F			
		1000°C		1832°F			
通用技术指标							
显示屏 (LCD)	6000字	机械技术规格					
量程	自动	尺寸	130*65*32mm				
材质	ABS	重量	114g/128g (含电池)				
采样速率	3次/秒	电池类型	1.5V AAA电池 * 2				
真有效值	✓	保修期	一年				
数据保持	✓	环境					
屏幕背光	✓	温度	0~40°C				
低电量提示	✓	湿度	<75%				
自动关机	✓	工作环境	-20~60°C				
		存储环境	-20~60°C				
		湿度	<80%				
安全指标							
EN 61010-1: 2010; EN 61326-1: 2013; FCC Part 15 Subpart: 2016							
标准配件							
电池 * 2个; 表笔 * 1对; 拉绳袋 * 1个; 测温探头 * 1副 说明书 * 1本; 彩盒包装							

四、使用方法

(1) 操作面板说明 (见右图)

1. 液晶显示屏：显示仪表测量的数值及单位。

2. 功能键

- 2a. “HOLD”键：如要保持当前读数，按下此键，屏幕显示“HOLD”符号；再按退出保持状态。如要开启背光，长按此键大于2秒；再按关闭背光。
- 2b. “SELECT”键：按该键，可在交/直流、二极管/电阻/通断、或C/F量程间转换。
3. 旋钮开关：用于改变测量功能及量程。
(从OFF开始顺时针方向)

3a. OFF档：关机档

3b. 交/直流电压 (V) 档 (以下简称电压档)

3c. 交/直流电压 (mV) 档 (以下简称小电压档)

3d. 电阻/通断/二极管/电容档 (以下简称电阻档)

3e. 频率/占空比档

3f. 交/直流电流 (A) 档 (以下简称电流档)

3g. 交/直流电流 (mA) 档 (以下简称小电流档)

3h. 温度档

4. VΩHz：用于电压、电阻、电容、频率、温度、电流 (mA)、通断、二极管、占空比测量的输入端。
5. COM：用于所有测量的公共接线端。

6. 10A：用于电流 (A) 测量的输入端。

(2) 电压测量

1. 将黑色表笔插入“COM”端，红表笔插入“VΩHz”端；

2. 将旋钮开关转至电压档或小电压档；

3. 按SELECT键可在交/直流间进行切换；

4. 用表笔探头接触电路上的正确测试点；

5. 读取显示屏所显示的电压值。

* 注意：

- a. 所测电压不可超过额定的最大测试值，否则有损坏仪表及危及人身安全的可能。
b. 当测量高压电路时，必须避免触及高压电路。

(3) 电流测量

1. 将黑色表笔插入“COM”端，红表笔插入“VΩHz”端 (最大测试值600mA) 或“10A”端 (最大测试值10A)；

2. 将旋钮开关转至电流档或小电流档；

3. 按SELECT键可在交/直流间进行切换；


4. 断开待测的电路路径，将表笔串入电路并通上电源；

5. 读取显示屏所显示的电流值。

* 注意：

- a. 所测电流不可超过额定的最大测试值，否则有损坏仪表及危及人身安全的可能。
b. 如果待测电流大小未知，应先在10A端进行测试判定，然后根据显示值选定测试档位。

在测试电流的状态下，严禁输入高于36V直流或25V交流峰值的电压。

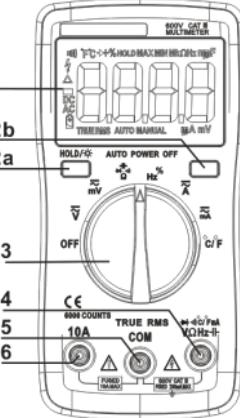

(4) 电阻测量

1. 将黑色表笔插入“COM”端，红表笔插入“VΩHz”端；
2. 将旋钮开关转至电阻档，此时屏幕默认显示“OL”；
3. 用表笔探头接触想要的电路测试点；
4. 读取显示屏上测出的电阻值。
* 注意：
 - a. 测量在线电阻前，要确认被测电路所有电源已关断，且所有电容都已完全放电。
 - b. 严禁在电阻档输入电压。

(5) 通断测量

1. 将黑色表笔插入“COM”端，红表笔插入“VΩHz”端；
2. 将旋钮开关转至电阻档，按SELECT键一下，切换至通断档；
3. 用表笔探头接到待测电路的两点；
4. 电阻值若小于50Ω，蜂鸣器将响起，表明出现短路。
* 注意：
 - a. 严禁在通断档输入电压。

(6) 二极管测量

1. 将黑色表笔插入“COM”端，红表笔插入“VΩHz”端；
2. 将旋钮开关转至电阻档，按SELECT键两下，切换至二极管档；
3. 用红色表笔探头接到待测二极管的正极，黑色表笔探头接到待测二极管的负极；
4. 读取显示屏所显示的正向偏压；
5. 若测试导线极性与二极管极性相反，或二极管损坏，则屏幕显示为“OL”。
* 注意：
 - a. 严禁在二极管档输入电压。
 - b. 测试前应断开电路的电源，并将所有的高压电容器放电。

(7) 容容测量

1. 将黑色表笔插入“COM”端，红表笔插入“VΩHz”端；
2. 将旋钮开关转至电阻档，按SELECT键三下，切换至电容档；
3. 将红色表笔探头接到待测电容正极，黑色表笔探头接到待测电容负极；
4. 待读数稳定后，读取显示屏所显示的电容值。
* 注意：
 - a. 测试前应断开电路的电源，并将所有的高压电容器放电。

(8) 频率和占空比测量

1. 将黑色表笔插入“COM”端，红表笔插入“VΩHz”端；
2. 将旋钮开关转至频率档，若要测量占空比，再按一次SELECT键；
3. 用表笔探头接触想要的电路测试点；
4. 读取显示屏所显示的频率值/占空比值。
* 注意：
 - a. 频率档只适用于高频率、低电压情况的测量。

(9) 温度测量

1. 将热电偶的黑色插头插入“COM”端，红色插头插入“VΩHz”端；
2. 将旋钮开关转至温度档，此时屏幕默认显示常温，若要切换°C/F，按SELECT键；
3. 将热电偶的测温探头置于待测温场中；
4. 读取显示屏所显示的温度值。
* 注意：
 - a. 严禁在温度档输入电压。

(10) 自动关机

1. 当仪表停止使用15分钟后，仪表将自动关机；
2. 关机前1分钟，内置蜂鸣器会发出五声提示；
3. 自动关机后若想重新开机，按SELECT键即可接通电源；
4. 如想取消自动关机功能，应按住SELECT键再开机，蜂鸣器发出五声提示，表明自动关机已取消。

五、保养维护

除更换电池和保险丝外，除非您具有合格资质且拥有相应的校准、性能测试和维修操作说明，否则请勿尝试修理本产品或更改电路。

1. 本品不宜在高温、高湿、易燃、易爆及强磁场环境下存放或使用。
2. 请使用湿布和温和的清洁剂清洁外壳，不要使用腐蚀剂或溶剂。
3. 清洁产品前应先清除输入信号。
4. 若长时间不使用，应取出电池，防止电池漏液腐蚀仪器。
5. 注意电池使用情况，当显示屏显示出“”符号时，应更换电池，步骤如下：
 1. 拧出后盖上固定电池的螺丝，打开电池门；
 2. 取下电池，换上两节新的同类型电池；
 3. 装上电池门，上紧螺丝。
6. 更换保险丝时，请使用相同规格和型号的保险丝，步骤同(5)。

注意：

1. 请勿接入高于额定“最大测量值”的电路；
2. 请勿在电流档、电阻档、二极管档、通断档、温度档测量电压值；
3. 在电池没有装好或后盖没有上紧时，请勿使用本仪器；
4. 在更换电池或保险丝前，请将测试表笔从测试点移开，并关机。

六、故障排除

如果您的仪表不能正常工作，以下方法可以帮助您快速解决一般问题。如果故障仍然排除不了，请与维修中心或经销商联系。

故障现象	检查部位及方法
显示屏未显示	电源未接通：换电池
符号出现	换电池
电流未输入	换保险丝

有限保修及权责范围

本产品自购买之日起，将可享受一年保修服务，但此保修不包括保险丝（熔断）、一次性电池（用完）、或者由于意外事故、疏忽、滥用、改造、污染、及操作环境的反常而导致的损害。

本说明书如有改变，恕不另行通知；

本说明书的内容被认为是正确的，若用户发现有错误、遗漏等，请与生产厂家联系；本公司不承担由于用户错误操作所引起的事故和危害；

本说明书所讲述的功能，不作为将产品用作特殊用途的理由。